



Atualização de Firmware

DIR-853

DIR-853




Procedimentos para atualização de firmware


Sempre mantenha seu equipamento atualizado com a última versão de firmware, isto garante que o seu equipamento tenha todos os patches de segurança, todas as correções de problemas e desempenho otimizado.

Para evitar danos ao equipamento, à atualização de firmware deve ser realizada via cabo Ethernet, e nunca via conexão sem fio.


Antes que seja iniciada a atualização de firmware, verifique se a versão de firmware disponível corresponde com a versão de hardware do seu equipamento. A versão de hardware está localizada na etiqueta embaixo do roteador e é identificada como "**H/W Ver.:**". A atualização deve ser realizada para a mesma versão de hardware (**H/W Ver.:**), mudando somente a versão de firmware.

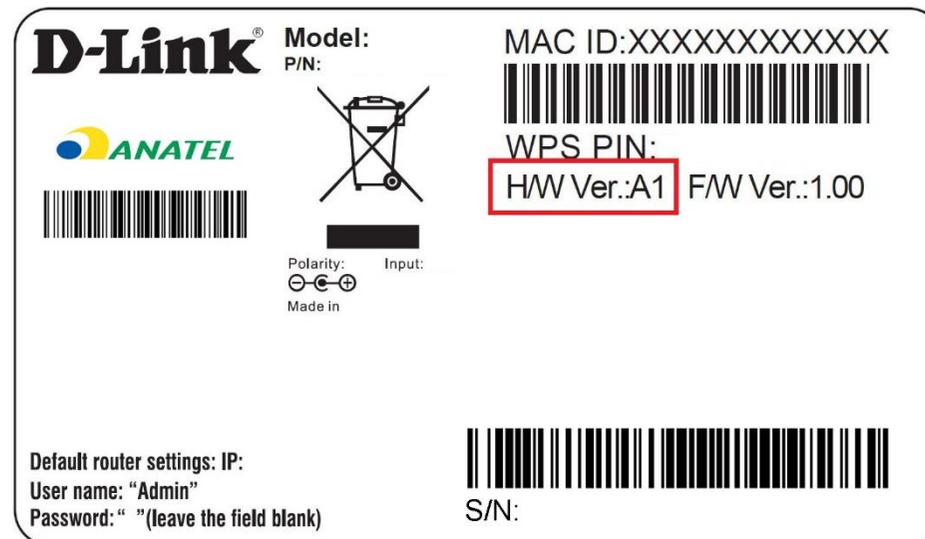


1- Para realizar esta configuração o computador deve estar conectado via cabo Ethernet em uma das portas LAN do roteador, e o seu modem ADSL / Cable Modem conectado na porta WAN do roteador.

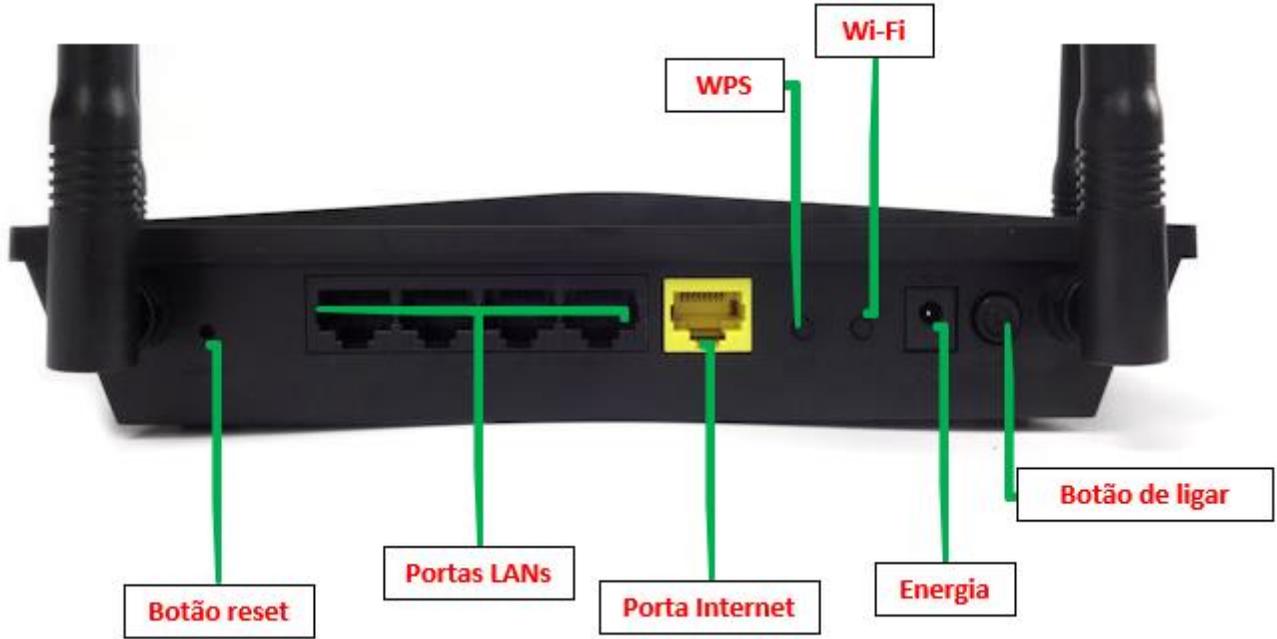


2- Para acessar a página de configuração abra o navegador de internet, digite na barra de endereços <http://192.168.0.1> e tecele **Enter**.



Será apresentada a tela de autenticação para acesso a página de configuração. Por padrão o equipamento não possui uma senha de administrador, mas caso tenha criado uma senha, digite no campo **Senha do administrador** e clique em **Conectar**.

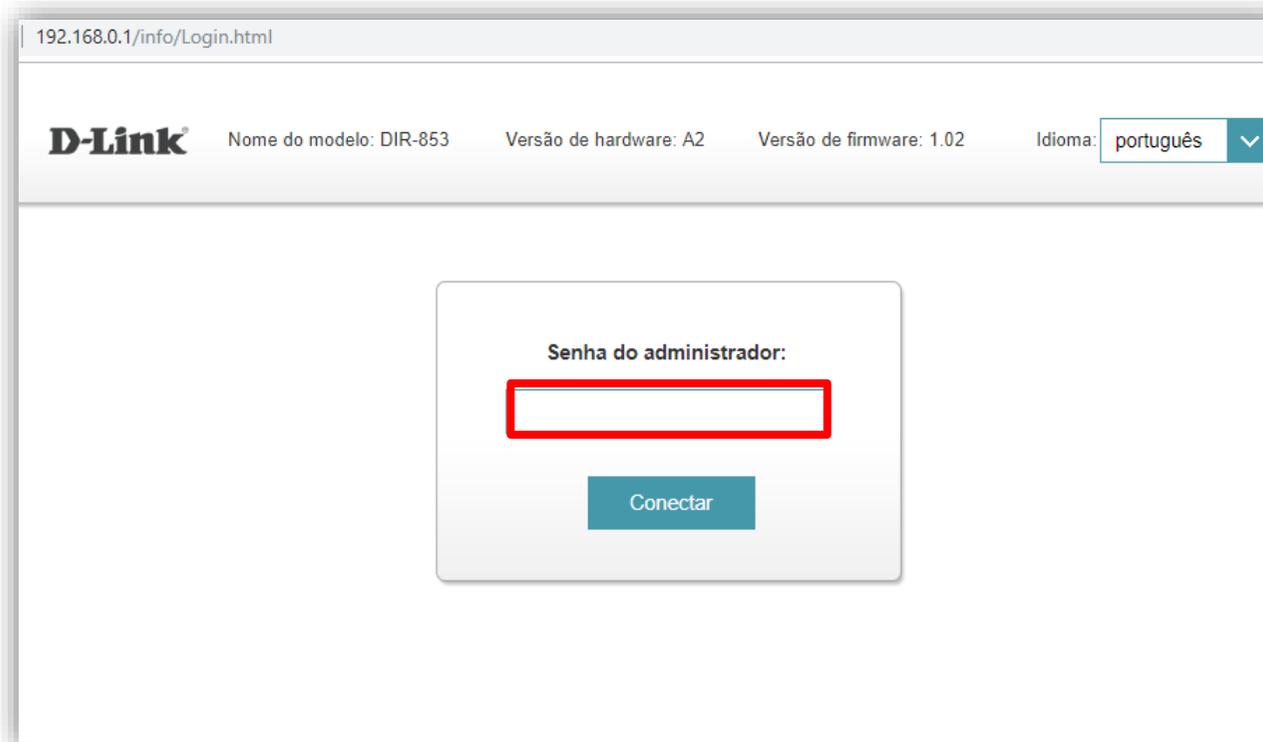

3- Clique nas abas **Gerenciamento > Atualização de Firmware.**

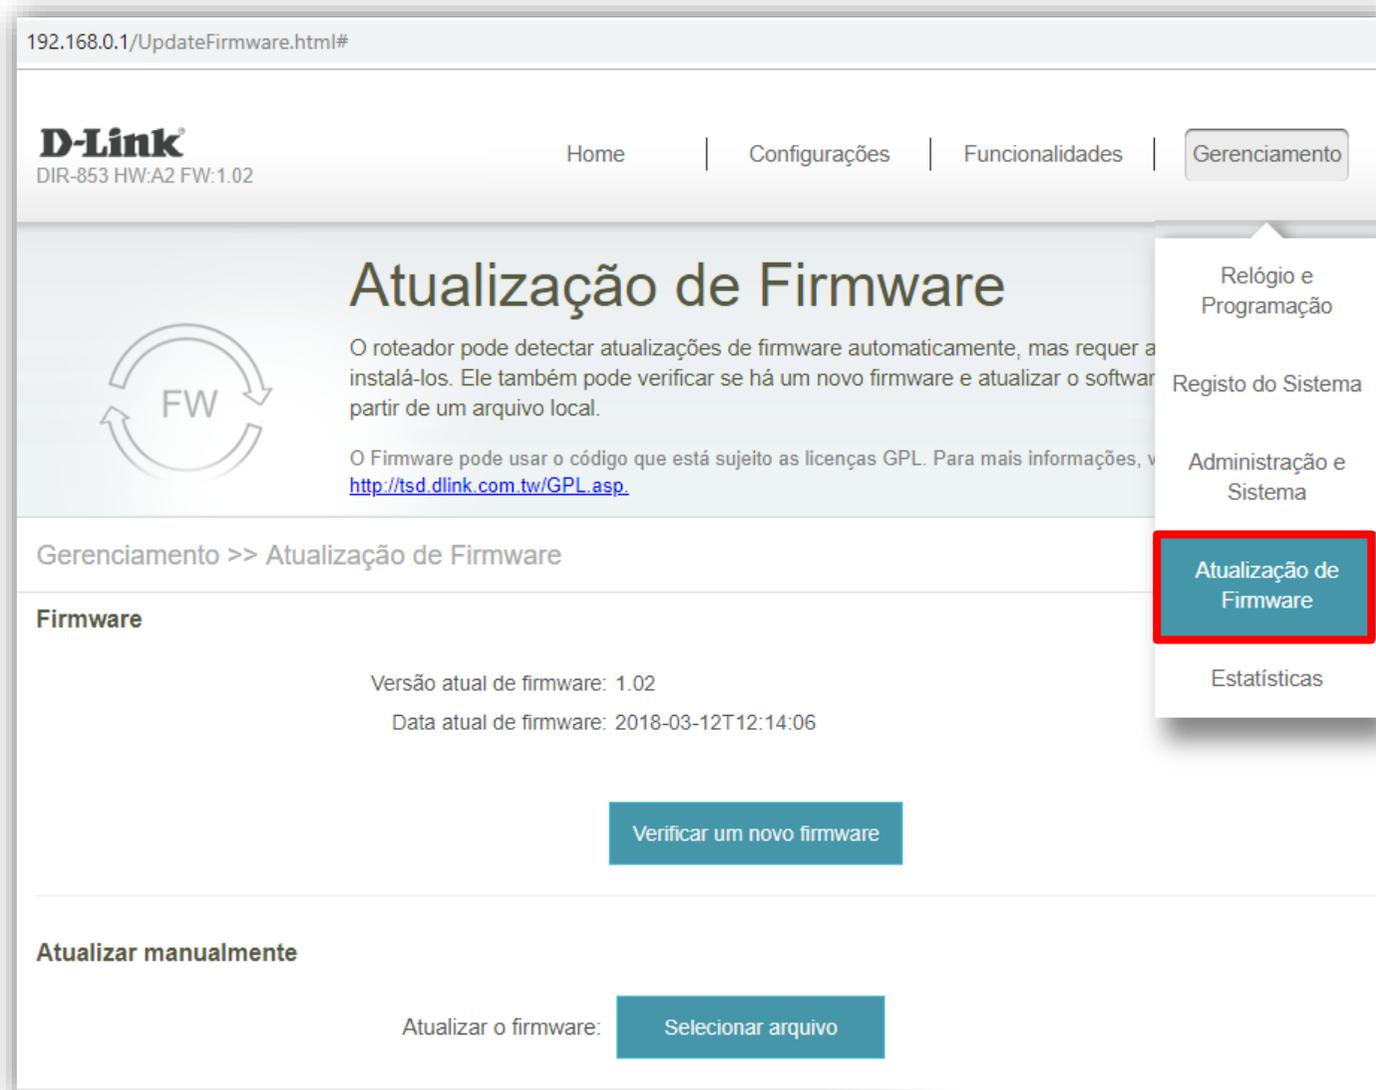

192.168.0.1/UpdateFirmware.html#

D-Link
DIR-853 HW:A2 FW:1.02

Home | Configurações | Funcionalidades | **Gerenciamento**

Atualização de Firmware

O roteador pode detectar atualizações de firmware automaticamente, mas requer a instalação de novos firmwares. Ele também pode verificar se há um novo firmware e atualizar o software a partir de um arquivo local.

O Firmware pode usar o código que está sujeito as licenças GPL. Para mais informações, visite <http://tsd.dlink.com.tw/GPL.asp>.

Gerenciamento >> Atualização de Firmware

Firmware

Versão atual de firmware: 1.02
Data atual de firmware: 2018-03-12T12:14:06


Verificar um novo firmware

Atualizar manualmente

Atualizar o firmware: **Selecionar arquivo**

Relógio e Programação
Registo do Sistema
Administração e Sistema
Atualização de Firmware
Estatísticas

4- Aqui você pode pedir para ele procurar uma FW mais atual automaticamente (lembre-se de que você precisa estar conectado à internet) ou caso você já tenha feito o download da FW, basta clicar em procurar e indicar o local onde você salvou o arquivo.

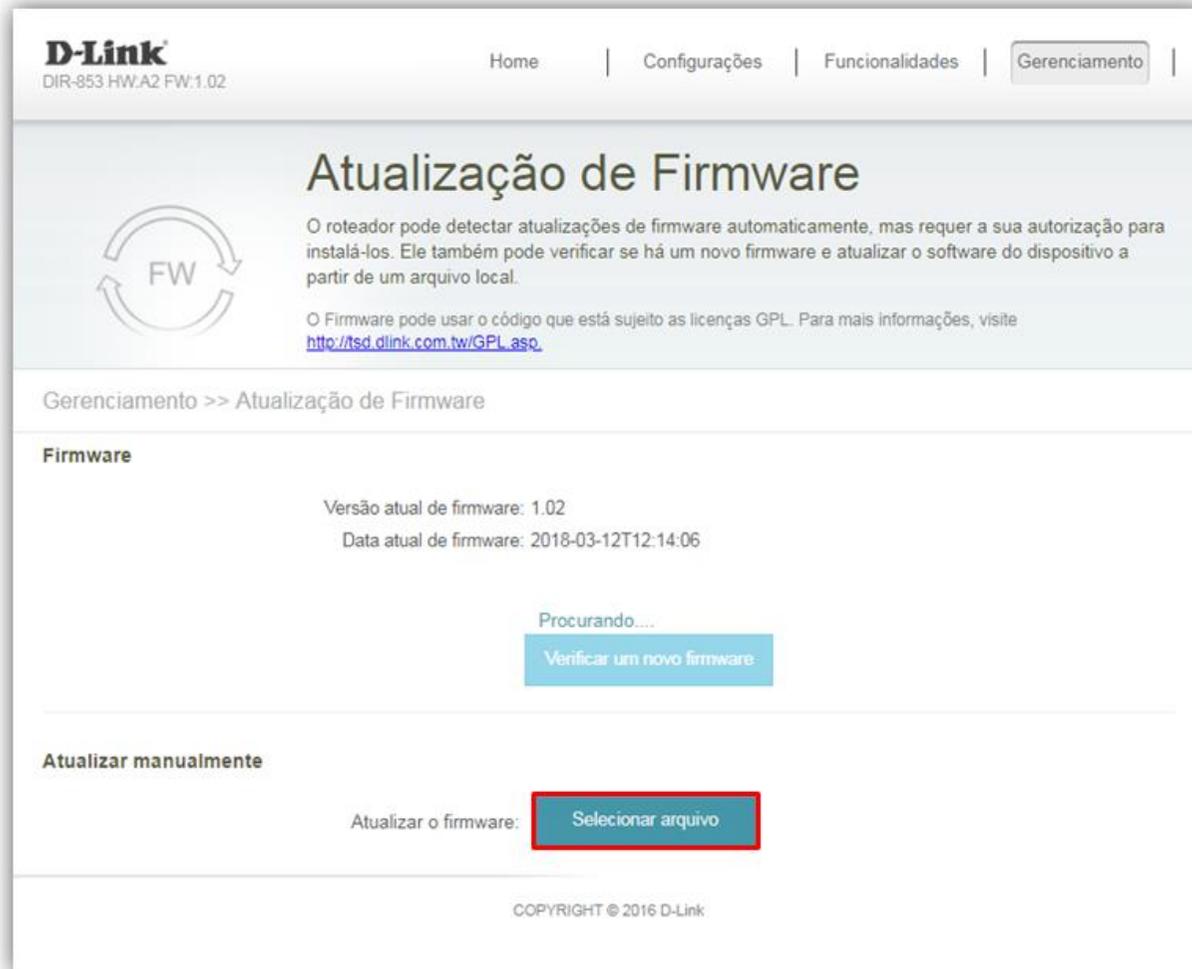

The screenshot shows the D-Link web interface for firmware updates. At the top, the D-Link logo and model information (DIR-853 HW:A2 FW:1.02) are on the left, and navigation links (Home, Configurações, Funcionalidades, Gerenciamento) are on the right. The main heading is "Atualização de Firmware". Below it, a circular icon with "FW" and arrows is on the left, and explanatory text is on the right. The text states that the router can detect updates automatically but requires authorization for installation. It also mentions that the firmware uses GPL code and provides a link to the GPL license page. Below this, a breadcrumb trail reads "Gerenciamento >> Atualização de Firmware". The "Firmware" section displays the current version (1.02) and the update date (2018-03-12T12:14:06). There is a "Procurando..." status and a "Verificar um novo firmware" button. The "Atualizar manualmente" section has an "Atualizar o firmware:" label and a "Selecionar arquivo" button, which is highlighted with a red border. The footer contains the copyright notice "COPYRIGHT © 2016 D-Link".

D-Link
DIR-853 HW:A2 FW:1.02

Home | Configurações | Funcionalidades | Gerenciamento

Atualização de Firmware

O roteador pode detectar atualizações de firmware automaticamente, mas requer a sua autorização para instalá-los. Ele também pode verificar se há um novo firmware e atualizar o software do dispositivo a partir de um arquivo local.

O Firmware pode usar o código que está sujeito as licenças GPL. Para mais informações, visite <http://tsd.dlink.com.tw/GPL.asp>.

Gerenciamento >> Atualização de Firmware

Firmware

Versão atual de firmware: 1.02
Data atual de firmware: 2018-03-12T12:14:06

Procurando...

Verificar um novo firmware

Atualizar manualmente

Atualizar o firmware: Selecionar arquivo

COPYRIGHT © 2016 D-Link

5- Após selecioná-lo, clique em **Upload** para o novo firmware ser instalado. Aguarde a finalização do processo de atualização.

D-Link
DIR-853 HW.A2 FW 1.02

Home | Configurações | Funcionalidades | Gerenciamento

Atualização de Firmware

O roteador pode detectar atualizações de firmware automaticamente, mas requer a sua autorização para instalá-los. Ele também pode verificar se há um novo firmware e atualizar o software do dispositivo a partir de um arquivo local.

O Firmware pode usar o código que está sujeito as licenças GPL. Para mais informações, visite <http://tsd.dlink.com.tw/GPL.asp>.

Gerenciamento >> Atualização de Firmware

Firmware

Versão atual de firmware: 1.02
Data atual de firmware: 2018-03-12T12:14:06

Verificar um novo firmware

Atualizar manualmente

Atualizar o firmware: **Selecionar arquivo** DIR853A2_V1.00B03.tar.gz

Upload

Durante o processo de atualização não desligue o equipamento ou desconecte os cabos.

